



TOLTECAS 166 TORRE E. RECIBO

#21

19/07/2022

Dirigido a: ULICES GOMEZ
RODAS
Correo: sapa80@gmail.com


REPORTE DE ESTADO FÍSICO
INTALACIÓN CCTV

ANTONIO SANDOVAL PALACIO


Ejecutivo: Laura Fernández
Correo: I.S.P.servicios@gmail.com
Teléfono: 5554125576
Dirección: DINAMARCA #55, Ciudad de México, CUAUHTEMOC, 6600

REPORTE DE LOSTRABAJOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DE CCTV:


- 1º Las grabadoras existentes, no tenían el disco duro, por lo que no tenían respaldo de eventos. No se contaba con claves y al estar descontinuadas no hay respaldo del proveedor para recuperarlas, por eso se optó por su sustitución.
- 2º La tercer grabadora que aparentemente solo requería mantenimiento, presentaba daño en su interior y no hay refacciones para la sustitución y el modelo también descontinuado. Se reemplazó por un equipo de 32 canales mas 8 IP. Quedando integrados los 3 en la nube.
- 3º Se emigró el tercer disco duro nuevo, del grabador de 8 canales extra ubicado en la oficina de la administración al grabador de 32 canales, integrando las 16 más las 8 cámaras exteriores, concentrando 22 cámaras con posibilidad de seguir creciendo hasta 32 canales análogos y 8 cámaras tecnología IP. Todo con monitoreo en la tercer pantalla.
- 4º Al dar mantenimiento de las cámaras exteriores se detectó que el cable instalado no era el adecuado y los rayos UV ya lo deterioraron. Presenta grietas en forro exterior y el de los hilos (craquelado). Se requiere pronta sustitución por cable para intemperie, ya que con la lluvia hay riesgo de cortos circuitos y ponen en riesgo el grabador de 32 canales.
- 5º Respecto a las cámaras en los elevadores, se hace especial mención que no tenían mantenimiento en varios años y presentaban tapado con tierra en un 90%, su tecnología es a base de un rayo laser totalmente óptico. Falta por limpiar el laser del elevador de carga, el cual se realizará cuando se le de servicio al elevador. El sistema laser es muy antiguo y su vida útil ya será corta, por lo que se recomiendo en cuanto fallen sustituirlos por tecnología WIFI.

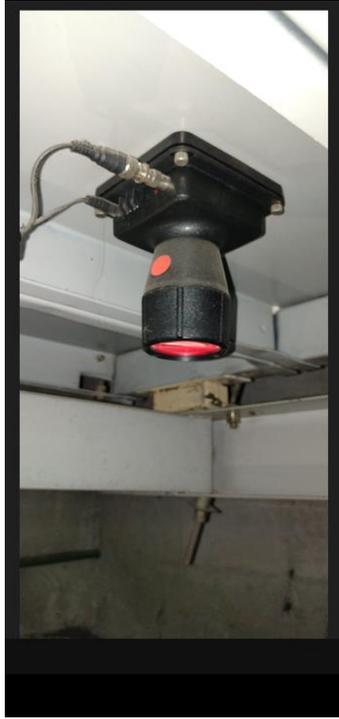

UTP CON DAÑO POR INTEMPERIE.

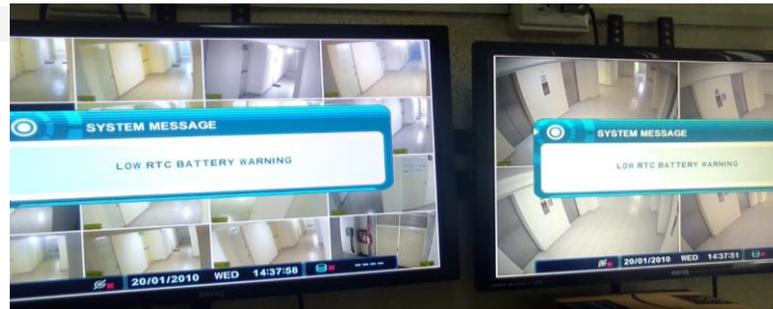

DVR'S CON DAÑO EN TARJETAS

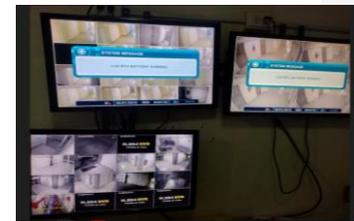

ELEVADOR DE GARGA



DVR DE 3 CANALES CON AREAS EXTERIORES.



DVR 16 CANALES



DVR 16 CANALES